

Montageanleitung für Cat.6 Patch Panel 8-12 Port


Full shielded patch panel installation instruction

1




Abdeckung demontieren
Open the aluminum cover.

2

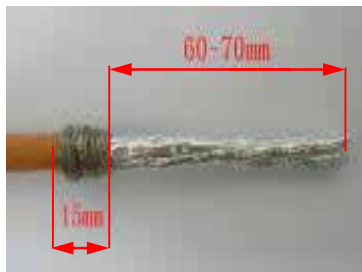

**Kabelmantel abisolieren,
Geflechschirm umschlagen**
Strip cable jacket,
fold back braid shield

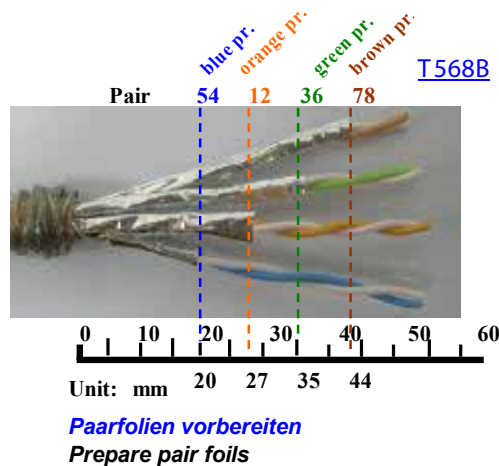

3

T568A



Pin 5 White/Blue
Pin 4 Blue
Pin 1 White/Green
Pin 2 Green
Pin 3 White/Orange
Pin 6 Orange
Pin 7 White/Brown
Pin 8 Brown

T568B

Pin 5 White/Blue
Pin 4 Blue
Pin 1 White/Green
Pin 2 Orange
Pin 3 White/Green
Pin 6 Green
Pin 7 White/Brown
Pin 8 Brown

Farbcode wählen und Adernpaare in die LSA-Kontakte legen
Follow the direction on the color-coding sticker to position T568A or T568B wiring, separate a little space on proper position and insert the wire pair by pair into each slot.

4



Adernpaare mit Einlegewerkzeug auflegen
Paarfolie erst ca. 2mm vor der LSA Leiste kürzen!
Install twisted pairs with LSA tool
Cut pairfoils not more than ca. 2mm to LSA terminal!

5



Kabelschirm unter die Klemmen legen und handfest anziehen
Fasten the screws through metal case to hold tightly down for two cable jackets in the same time.

6



Installierte Kabel mit Kabelbindern zugentlasten
Use cable ties for strain relief